

## 101SRN 151SRN 201SRN 202SRN

## SR 型 N シリーズ ベアリングヒーター

# ユーザーガイド

本書ではベアリングヒーターの準備や基本的な使い方を説明しています。 詳しい内容については必ず取扱説明書をご参照ください。

#### 各部の名称





#### 加熱の準備

- 1. 折りたたみ式コアカバーを開き、 本体にベアリングを乗せます。
- \*外径 60mm の以下のベアリングを加 熱する場合は、小径用プレートを コアガイドカバーに置き、その上 にベアリングを乗せてください。




- 2. ベアリング内径部を貫通させ、 I 型コアを設置します。
  - \* [型コアの研磨面と本体コアの 研磨面が接するようにしてください。
  - \*断面積の大きな I 型コアほど加熱能力が 上がります。
  - \*本体コアの研磨面にグリースを十分 塗布してください。不足すると騒音、 振動の原因になります。



1. 温度センサをセンサコンセントに接続し、検出端をベアリング内輪の上に設置します。

\*温度センサコンセントの 「+」と「-」にご注意ください



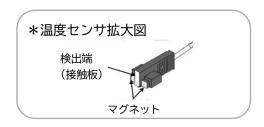


2. 電源ケーブルを接続します。

101SRN・151SRN・201SRN:電源ケーブルのプラグをコンセントに挿入してください。 202SRN:電源ケーブルの端子を電源部へ接続してください。

3. 温度設定ボリューム で加熱温度を設定 します。

[操作パネル]

- 4. START スイッチ を押して加熱を 開始します。
- 設定温度まで到達すると、自動で保温動作に移行し、ブザーが鳴ります。

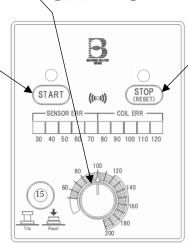

- 6. STOP スイッチを押す と保温動作を終了 し、自動で脱磁を行 い停止します。
- 7. I 型コアとベアリング を取り外します。 \*ベアリングは高温に なっていますので手袋 を着用してください。

### 株式会社 江藤電機

〒805-0069 福岡県北九州市八幡東区前田 2-2-7 TEL. 093-681-5338 FAX. 093-671-3221 info@etoh-inc. com

